

Kostenübersicht

MD, 04.01.2016

Herr [REDACTED]

Durchgeführte Arbeiten von KW 51- KW 01 (2016)

1	Fahrzeugaufnahme		360	Schweller mit Endoskope geprüft. Schichtstärke der Aussenlackierung ermittelt. Spaltmasse und sonstige Übergänge verglichen. Technik per Sichtprüfung kontrolliert
2	Oberflächenkorrosion im Kofferraum beseitigt		250	Fahrzeug und Anbauteile zum Schutz abgedeckt. Korrosion mechanisch entfernt. Kosten inkl. Material
3	Vorbereitung Eisstrahlen; Demontage Anbauteile		300	Schwellerverkleidung und Radhausblech/Schottbleche links rechts, Räder ausgebaut, Auspuffanlage abgehängt bzw. gelöst. Info; Teilweise waren demontagearbeiten aufgrund korrodierter Schrauben erschwert. Fahrzeug abgeklebt, grobe Verunreinigung am Unterboden mechanisch entfernt.
4	Trockeneisstrahlen		750	Unterboden und Radhäuser Eisgestrahlt. inkl. Material: Trockeneis, Kompressor und sonstige Verbrauchsmaterialien. Erhöhter Arbeitsaufwand aufgrund der Karosserie reparaturen. Motor und Getriebe wurden vorgereinigt zwecks Lokalisierung undichtigkeit
5	Endoskopie der Hohlräume im Unterbodenbereich mit Zusatzbohrungen		530	
6	Endoskopie des Querträgerrahmen Motorraum/Stirnwand mit Zusatzbohrung		270	
6	Klimaanlage		120	Funktionsprüfung durchgeführt, Austritttemperatur geprüft- ca12°C. Klimaleitungen und Köhllamellen gerichtet. Info: Köhlleistung müsste stärker sein
7	Lose Kabelleitung vorne rechts im Motorraum geprüft und Luftfilterkasten befestigt		90	Kasten zerlegt, Gummilager auf Schäden geprüft, komplettiert, fehlende Schrauben ersetzt
8	Wasserdruckbehälter instandgesetzt		50	Angebrochenen Rohrflansch gelötet
	Zwischensumme KW 51- 01 in € netto		2720	